



# LEO 1



Digitales Manometer mit Spitzendruckwert-Erfassung und Min.-Max.-Anzeige.


Digital Manometer with Peak Pressure Value Detection and Min.-Max.-Display.

Manomètre numérique avec mesure de pics et affichage Min./Max.

Beschreibung	Description	Description
Digitales Manometer mit Spitzenwertdrukerfassung und Min./Max.-Druckanzeige. Die technischen Daten des digitalen Manometers entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Datenblatt oder den vereinbarten Spezifikationen.	Digital manometer with peak pressure value detection and Min./Max.-pressure indication. The technical data of the digital manometer can be taken from the corresponding data sheet or from the agreed specifications.	Manomètre numérique avec mesure de pics et affichage de pression Min./Max.. Les spécifications techniques du manomètre sont celles figurant sur la fiche technique correspondante ou les spécifications convenues.
Inbetriebnahme und Funktionen	Turn-On and Functions	Mise en route et fonctions
Das LEO 1 hat zwei Bedientasten. Mit der linken Taste (SELECT) werden die Funktionen sowie die Druckeinheiten angewählt. Die rechte Taste (ENTER) aktiviert die angewählte Funktion oder Druckeinheit. Über die rechte Taste kann auch zwischen dem Min.- und Max.-Druckwert gewechselt werden.	LEO 1 has two operating keys. The left key (SELECT) serves to select the functions and the pressure units. The right key (ENTER) activates the selected function or pressure unit. The right key is also used to switch between the Min.- and Max.-pressure value.	LEO 1 possède 2 touches. La touche de gauche (SELECT) permet de sélectionner les fonctions et l'unité de pression. La touche de droite (ENTER) valide la fonction ou l'unité de mesure sélectionnée. Cette même touche permet également de basculer entre les valeurs de pression Min. et Max.
Einschalten:  Ein Druck auf SELECT schaltet das Gerät ein. Das Gerät zeigt zuerst den werkseitig abgeglichenen Druckbereich (oben) und die Softwareversion (Jahr/Woche). Danach ist das Gerät betriebsbereit und zeigt im oberen Display den aktuellen Druck, im unteren Display den zuletzt gemessenen Max.-Druckwert an.	Turn-on:  Pressing the SELECT key turns the instrument on. The instrument first displays the full-scale pressure range (top display) and the software version (year/week). The instrument is then ready for use and indicates the actual pressure (top display) and the last measured Max. pressure value (bottom display).	Démarrage :  Une action sur SELECT met en route l'instrument. L'instrument affiche d'abord le type d'étendue de mesure calibrée (en haut) et la version du logiciel (année/semaine). L'instrument est alors en service. Il indique la pression actuelle (en haut) et la dernière valeur de pression Max. mesurée (en bas).
Das Gerät verfügt über folgende Funktionen:  <b>RESET:</b> Min.-/Max.-Wert werden dem aktuellen Druck gleichgesetzt.  <b>OFF:</b> Schaltet das Gerät aus.	The instrument has the following functions:  <b>RESET:</b> Min.-/Max.-value are set to the actual pressure.  <b>OFF:</b> Turns off the instrument.	L'instrument dispose des fonctions suivantes :  <b>RESET :</b> La pression actuelle est enregistrée comme valeurs Min./Max..  <b>OFF :</b> Arrête l'instrument.
<b>MANO:</b> Gibt nachstehende Funktionen frei:	<b>MANO:</b> Releases the following functions:	<b>MANO :</b> Donne accès aux fonctions suivantes :

<p>oder</p> <table border="0"> <tr> <td><b>PEAK off:</b> Normaler Messmodus mit 2 Messungen/Sekunde.</td><td><b>PEAK off :</b> Mode de mesure normal avec 2 mesures/seconde.</td></tr> <tr> <td><b>PEAK on:</b> Fast measuring mode with 5000 measurements/sec..</td><td><b>PEAK on :</b> Mode de mesure rapide avec 5000 mesures/seconde.</td></tr> </table> <table border="0"> <tr> <td><b>ZERO SET:</b> Sets a new pressure zero reference.</td><td><b>ZERO SET :</b> Enregistrer un nouveau zéro de pression de référence.</td></tr> <tr> <td><b>ZERO RES:</b> Sets the pressure zero to factory setting.</td><td><b>ZERO RES :</b> Restaure le zéro de pression réglé en usine.</td></tr> </table> <table border="0"> <tr> <td><b>CONT on:</b> Deaktiviert die automatische Ausschaltfunktion.</td><td><b>CONT on :</b> Désactive la fonction arrêt automatique de l'instrument.</td></tr> <tr> <td><b>CONT off:</b> Aktiviert die automatische Ausschaltfunktion (das Gerät schaltet sich 15 Min. nach der letzten Tastenbetätigung automatisch aus),  ...danach folgt die Einheitenwahl: bar, mbar, hPa, kPa, MPa, PSI, kp/cm<sup>2</sup></td><td><b>CONT off :</b> Active la fonction arrêt automatique de l'instrument (l'appareil s'arrête automatiquement 15 min après la dernière action sur une touche),  ...puis suit la sélection de l'unité : bar, mbar, hPa, kPa, MPa, PSI, kp/cm<sup>2</sup></td></tr> </table> <p>Beispiel: Setzen eines neuen Nullpunktes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Einschalten durch kurzes Drücken von SELECT.</li> <li>➢ Warten, bis Gerät im Messmodus ist (= 3 s).</li> <li>➢ 3 x drücken der SELECT-Taste: <b>MANO</b> erscheint.</li> <li>➢ Druck auf ENTER: <b>PEAK on</b> oder <b>PEAK off</b> erscheint.</li> <li>➢ Druck auf SELECT: <b>ZERO SET</b> erscheint.</li> <li>➢ Druck auf ENTER: Der neue Nullpunkt ist gesetzt. Das Gerät befindet sich wieder im Messmodus.</li> </ul>	<b>PEAK off:</b> Normaler Messmodus mit 2 Messungen/Sekunde.	<b>PEAK off :</b> Mode de mesure normal avec 2 mesures/seconde.	<b>PEAK on:</b> Fast measuring mode with 5000 measurements/sec..	<b>PEAK on :</b> Mode de mesure rapide avec 5000 mesures/seconde.	<b>ZERO SET:</b> Sets a new pressure zero reference.	<b>ZERO SET :</b> Enregistrer un nouveau zéro de pression de référence.	<b>ZERO RES:</b> Sets the pressure zero to factory setting.	<b>ZERO RES :</b> Restaure le zéro de pression réglé en usine.	<b>CONT on:</b> Deaktiviert die automatische Ausschaltfunktion.	<b>CONT on :</b> Désactive la fonction arrêt automatique de l'instrument.	<b>CONT off:</b> Aktiviert die automatische Ausschaltfunktion (das Gerät schaltet sich 15 Min. nach der letzten Tastenbetätigung automatisch aus),  ...danach folgt die Einheitenwahl: bar, mbar, hPa, kPa, MPa, PSI, kp/cm <sup>2</sup>	<b>CONT off :</b> Active la fonction arrêt automatique de l'instrument (l'appareil s'arrête automatiquement 15 min après la dernière action sur une touche),  ...puis suit la sélection de l'unité : bar, mbar, hPa, kPa, MPa, PSI, kp/cm <sup>2</sup>	<table border="0"> <tr> <td><b>PEAK off:</b> Normaler Messmodus mit 2 Messungen/Sekunde.</td><td><b>PEAK off :</b> Mode de mesure normal avec 2 mesures/seconde.</td></tr> <tr> <td><b>PEAK on:</b> Fast measuring mode with 5000 measurements/sec..</td><td><b>PEAK on :</b> Mode de mesure rapide avec 5000 mesures/seconde.</td></tr> </table> <table border="0"> <tr> <td><b>ZERO SET:</b> Sets a new pressure zero reference.</td><td><b>ZERO SET :</b> Enregistrer un nouveau zéro de pression de référence.</td></tr> <tr> <td><b>ZERO RES:</b> Sets the pressure zero to factory setting.</td><td><b>ZERO RES :</b> Restaure le zéro de pression réglé en usine.</td></tr> </table> <table border="0"> <tr> <td><b>CONT on:</b> Deaktiviert die automatische Ausschaltfunktion.</td><td><b>CONT on :</b> Désactive la fonction arrêt automatique de l'instrument.</td></tr> <tr> <td><b>CONT off:</b> Aktiviert die automatische Ausschaltfunktion (das Gerät schaltet sich 15 Min. nach der letzten Tastenbetätigung automatisch aus),  ...danach folgt die Einheitenwahl: bar, mbar, hPa, kPa, MPa, PSI, kp/cm<sup>2</sup></td><td><b>CONT off :</b> Active la fonction arrêt automatique de l'instrument (l'appareil s'arrête automatiquement 15 min après la dernière action sur une touche),  ...puis suit la sélection de l'unité : bar, mbar, hPa, kPa, MPa, PSI, kp/cm<sup>2</sup></td></tr> </table> <p>Example: Setting a new Zero Reference:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Turn on the instrument by shortly pressing SELECT.</li> <li>➢ Wait for the instrument's measuring mode (= 3 s).</li> <li>➢ Press the SELECT-key 3 times: <b>MANO</b> appears.</li> <li>➢ Press ENTER: <b>PEAK on</b> or <b>PEAK off</b> appears.</li> <li>➢ Press SELECT: <b>ZERO SET</b> appears.</li> <li>➢ Press ENTER: The new Zero reference is set. The instrument returns to the measuring mode.</li> </ul>	<b>PEAK off:</b> Normaler Messmodus mit 2 Messungen/Sekunde.	<b>PEAK off :</b> Mode de mesure normal avec 2 mesures/seconde.	<b>PEAK on:</b> Fast measuring mode with 5000 measurements/sec..	<b>PEAK on :</b> Mode de mesure rapide avec 5000 mesures/seconde.	<b>ZERO SET:</b> Sets a new pressure zero reference.	<b>ZERO SET :</b> Enregistrer un nouveau zéro de pression de référence.	<b>ZERO RES:</b> Sets the pressure zero to factory setting.	<b>ZERO RES :</b> Restaure le zéro de pression réglé en usine.	<b>CONT on:</b> Deaktiviert die automatische Ausschaltfunktion.	<b>CONT on :</b> Désactive la fonction arrêt automatique de l'instrument.	<b>CONT off:</b> Aktiviert die automatische Ausschaltfunktion (das Gerät schaltet sich 15 Min. nach der letzten Tastenbetätigung automatisch aus),  ...danach folgt die Einheitenwahl: bar, mbar, hPa, kPa, MPa, PSI, kp/cm <sup>2</sup>	<b>CONT off :</b> Active la fonction arrêt automatique de l'instrument (l'appareil s'arrête automatiquement 15 min après la dernière action sur une touche),  ...puis suit la sélection de l'unité : bar, mbar, hPa, kPa, MPa, PSI, kp/cm <sup>2</sup>	<p>Exemple : Enregistrement d'un nouveau zéro :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Mise en route par une action brève sur SELECT.</li> <li>➢ Attendre que l'instrument passe en mode mesure (= 3 s).</li> <li>➢ Appuyer 3 fois sur la touche SELECT : <b>MANO</b> s'affiche.</li> <li>➢ Appuyer sur ENTER : <b>PEAK on</b> ou <b>PEAK off</b> s'affiche.</li> <li>➢ Appuyer sur SELECT : <b>ZERO SET</b> s'affiche.</li> <li>➢ Appuyer sur ENTER : Le nouveau zéro est enregistré. L'instrument se trouve à nouveau en mode mesure.</li> </ul>
<b>PEAK off:</b> Normaler Messmodus mit 2 Messungen/Sekunde.	<b>PEAK off :</b> Mode de mesure normal avec 2 mesures/seconde.																									
<b>PEAK on:</b> Fast measuring mode with 5000 measurements/sec..	<b>PEAK on :</b> Mode de mesure rapide avec 5000 mesures/seconde.																									
<b>ZERO SET:</b> Sets a new pressure zero reference.	<b>ZERO SET :</b> Enregistrer un nouveau zéro de pression de référence.																									
<b>ZERO RES:</b> Sets the pressure zero to factory setting.	<b>ZERO RES :</b> Restaure le zéro de pression réglé en usine.																									
<b>CONT on:</b> Deaktiviert die automatische Ausschaltfunktion.	<b>CONT on :</b> Désactive la fonction arrêt automatique de l'instrument.																									
<b>CONT off:</b> Aktiviert die automatische Ausschaltfunktion (das Gerät schaltet sich 15 Min. nach der letzten Tastenbetätigung automatisch aus),  ...danach folgt die Einheitenwahl: bar, mbar, hPa, kPa, MPa, PSI, kp/cm <sup>2</sup>	<b>CONT off :</b> Active la fonction arrêt automatique de l'instrument (l'appareil s'arrête automatiquement 15 min après la dernière action sur une touche),  ...puis suit la sélection de l'unité : bar, mbar, hPa, kPa, MPa, PSI, kp/cm <sup>2</sup>																									
<b>PEAK off:</b> Normaler Messmodus mit 2 Messungen/Sekunde.	<b>PEAK off :</b> Mode de mesure normal avec 2 mesures/seconde.																									
<b>PEAK on:</b> Fast measuring mode with 5000 measurements/sec..	<b>PEAK on :</b> Mode de mesure rapide avec 5000 mesures/seconde.																									
<b>ZERO SET:</b> Sets a new pressure zero reference.	<b>ZERO SET :</b> Enregistrer un nouveau zéro de pression de référence.																									
<b>ZERO RES:</b> Sets the pressure zero to factory setting.	<b>ZERO RES :</b> Restaure le zéro de pression réglé en usine.																									
<b>CONT on:</b> Deaktiviert die automatische Ausschaltfunktion.	<b>CONT on :</b> Désactive la fonction arrêt automatique de l'instrument.																									
<b>CONT off:</b> Aktiviert die automatische Ausschaltfunktion (das Gerät schaltet sich 15 Min. nach der letzten Tastenbetätigung automatisch aus),  ...danach folgt die Einheitenwahl: bar, mbar, hPa, kPa, MPa, PSI, kp/cm <sup>2</sup>	<b>CONT off :</b> Active la fonction arrêt automatique de l'instrument (l'appareil s'arrête automatiquement 15 min après la dernière action sur une touche),  ...puis suit la sélection de l'unité : bar, mbar, hPa, kPa, MPa, PSI, kp/cm <sup>2</sup>																									

Anzeige des Minimalwertes	Display of the Minimum Value	Affichage de la valeur mini
<p>Befindet sich das Gerät im Messmodus (Anzeige: Aktueller Druck und Max.-Druckwert), wird durch Drücken der ENTER-Taste der Min.-Druckwert für 5 Sekunden angezeigt.</p>	<p>When in the measuring mode (Display: Actual Pressure and Max. pressure value), you may display the Min. pressure value for 5 seconds by shortly pressing the ENTER-key.</p>	<p>Si l'instrument se trouve en mode mesure (affichage : pression actuelle et valeur de pression Max.), une action sur la touche ENTER permet d'afficher la valeur de pression Min. pendant 5 secondes.</p>
Hinweise	Notes	Remarques
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Die Funktionen und Einheiten können auch durch konstantes Drücken der SELECT-Taste angewählt und durch Loslassen zur Aktivierung freigegeben werden.</li> <li>2) Wird die angewählte Funktion oder Einheit nicht innerhalb von 5 Sekunden durch die ENTER-Taste aktiviert, kehrt LEO 1 ohne Änderung einer Einstellung in den Messmodus zurück.</li> <li>3) Beim Ein- und Ausschalten bleiben die zuvor getätigten Einstellungen erhalten.</li> <li>4) Ist die <b>PEAK on</b> oder <b>CONT on</b> Funktion aktiviert, wird dies im Display blinkend angezeigt (OFF blinkt bei aktiviertem CONT on).</li> <li>5) Kann ein Druck auf dem Display nicht dargestellt werden, erscheint <b>OFL</b> (overflow) oder <b>UFL</b> (underflow) auf der Anzeige.</li> <li>6) Wird ein Druck ausserhalb des Messbereiches des Gerätes angelegt, wird der letzte gültige Druckwert blinkend angezeigt (Überlastwarnung).</li> <li>7) Bei Temperaturen ausserhalb 0...60 °C kann die Lesbarkeit des Displays beeinträchtigt werden.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) The functions and units can also be called up by keeping the SELECT-key depressed. Releasing the key enables the displayed function or unit to be activated with the ENTER-key.</li> <li>2) If the selected function or unit is not activated within 5 seconds with the ENTER-key, LEO 1 returns to the measuring mode without changing any settings.</li> <li>3) Turning LEO 1 on and off does not influence any of the previous settings.</li> <li>4) If the <b>PEAK on</b> or <b>CONT on</b> function is activated, it is indicated with a flashing sign on the display (OFF flashes when CONT on is set).</li> <li>5) If a pressure can not be represented on the display, <b>OFL</b> (overflow) or <b>UFL</b> (underflow) appears on the display.</li> <li>6) If the actual pressure goes beyond the measuring range, the last valid pressure value starts flashing on the display (overload warning).</li> <li>7) Temperatures outside of 0...60 °C could impair the readability of the display.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Les fonctions et unités peuvent également être appelées par une action maintenue sur la touche SELECT et sélectionnées dès relâchement de la touche.</li> <li>2) Si la fonction ou l'unité choisie n'est pas validée dans les 5 secondes avec la touche ENTER, le manomètre bascule automatiquement sans modification des réglages en mode mesure.</li> <li>3) La mise en route et l'arrêt de l'instrument ne modifient pas les réglages précédemment validés.</li> <li>4) Les fonctions <b>PEAK on</b> ou <b>CONT on</b> actives sont indiquées par un clignotement à l'écran (OFF clignote quand CONT on est activé).</li> <li>5) Si une pression ne peut être affichée, le message <b>OFL</b> (overflow) ou <b>UFL</b> (underflow) apparaît à l'écran.</li> <li>6) Si une pression mesurée est en dehors de l'étendue de mesure, la dernière valeur valide de pression est affichée clignotante (avertissement de surcharge).</li> <li>7) La lisibilité de l'affichage peut être affectée par une température excédant 0...60 °C.</li> </ol>

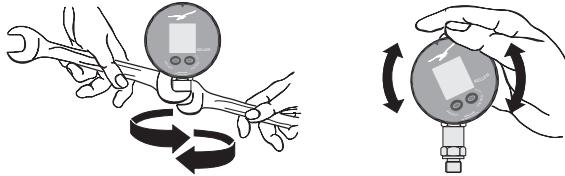

Installation	Installation	Montage
<p>Die Installation darf nur durch Fachpersonal erfolgen.</p> <p>Das LEO 1 in den Druckstutzen drehen und über den Sechskant des Aufnehmers (Druckanschluss) anziehen (max. Drehmoment 50 Nm). Eine Gegenmutter sichert den Aufnehmer gegen das Gehäuse.</p>	<p>The installation must be carried out by qualified personnel only.</p> <p>Screw the LEO 1 into the female pressure port and tighten using the hexagon of the transducer (pressure connection) (max. torque 50 Nm). The transducer is secured to the housing by a lock nut.</p>	<p>L'installation doit être effectuée uniquement par du personnel qualifié.</p> <p>Visser LEO 1 sur l'installation et le serrer à l'aide de l'écrou 6 pans (couple serrage max. 50 Nm).</p> <p>Un contre-écrou maintient le capteur sur le boîtier.</p>
<p>Ausrichten der Frontseite:</p> <p>Lösen der Gegenmutter am Gehäuse mit zwei Gabelschlüsseln. Die Anzeige des LEO 1 lässt sich jetzt gegen den Aufnehmer verdrehen. Ausrichten der Frontseite in die optimale Richtung und Anziehen der Gegenmutter.</p> <p>Die Anzeige des LEO 1 lässt sich knapp 180° nach links und nach rechts drehen. Danach öffnet sich der Deckel aus dem Gehäuseunterteil. ACHTUNG: Weiteres Drehen kann die Litzen beschädigen!</p>	<p>Aligning the face:</p> <p>Slacken the lock nut at the housing using two open-ended spanners. The display of the LEO 1 can now be rotated in relation to the transducer. Move the face to the desired position and tighten the lock nut.</p> <p>The LEO 1's display can be turned almost 180° to the left and right. The lid of the lower housing can then be opened. <b>ATTENTION:</b> Turning the display more than 180° may damage the wires.</p>	<p>Orientation du plan de la face avant :</p> <p>Desserrer le contre écrou du boîtier à l'aide de deux clés plates. Le boîtier peut alors tourner par rapport au capteur. Orienter la face avant et resserrer le contre écrou.</p> <p>L'affichage du LEO 1 peut être tourné presque 180° vers la gauche et vers la droite.</p> <p>Ensuite, la partie inférieure du boîtier va s'ouvrir. <b>ATTENTION,</b> en tournant plus loin les fils peuvent être endommagés!</p>
<p>Batteriewchsel / Batterie-Lebensdauer</p> <p>Bei schwacher Batterie leuchtet im Display das Batteriesymbol (BAT LOW) auf.</p> <p><b>Batteriewchsel:</b> Bitte Gerät ausschalten. Drehen Sie den Anzeigeteil-Ring über den</p>	<p><b>Battery Change / Battery Life</b></p> <p>When the battery starts weakening, a low battery warning (BAT LOW) will appear in the display.</p> <p><b>Battery change:</b> Please turn off the instrument before changing the battery. Open the instrument</p>	<p><b>Remplacement de la batterie / Durée de vie de la batterie</b></p> <p>L'indication batterie faible est signalée par l'apparition du sigle batterie (BAT LOW) dans l'écran.</p> <p><b>Remplacement de la batterie :</b> arrêter le LEO 1, ouvrir le compartiment renfermant la batterie</p>

Anschlag hinaus, bis er sich aus dem Gehäuseteil löst. Batteriefach öffnen und die Batterie (Typ CR 2430) wechseln.

Achten Sie bei der Montage des Batteriefachdeckels darauf, dass der O-Ring richtig positioniert im Verschlussdeckel liegt.

Die **Batterie-Lebensdauer** beträgt 150 Stunden im Peak-Modus (bei Dauerbetrieb) und ca. 1'000 Stunden im normalen Betrieb.

**Zur Beachtung:** In diesem Manometer ist bereits eine Batterie (Typ CR2430) eingesetzt. Zum Öffnen des Batteriefachs bitte eine passende Münze verwenden, um den Batteriefachdeckel nicht zu beschädigen. Entladene Batterie entfernen und einer geeigneten Entsorgungsstelle zuführen. Neue Batterie zwischen die Kontaktfedern schieben, dabei auf die Polarität der Batterie achten (Pluspol ist oben). Den Deckel des Batteriefachs möglichst von Hand verschließen.

#### Messablauf im Peak-Mode (5000 Messungen/Sekunde)

by turning the display ring beyond the limit stop. Disconnect the battery. Remove weak battery and insert new one (type CR 2430).

When reassembling, make sure that the O-ring remains imbedded in the cover.

The **battery life** is 150 hours in Peak-mode (at continuous operation) and 1000 hours in normal measuring mode.

**Please note:** This manometer is equipped with a battery (Type CR2430) installed.

Please use a coin for opening the battery box to prevent damage to the battery cover. Dispose of discharged batteries properly, where they are to be picked up by a qualified waste management company. Place replacement battery between the contact springs, paying attention to the polarity (positive pole facing up). Close the cover plate by hand, if possible.

#### Measuring Procedure of the Peak-Mode (5000 meas./s)


et procéder à son remplacement (type CR 2430).

Lors du montage du couvercle de la batterie, assurez-vous que le joint d'étanchéité est bien en place.

**La durée de vie de la batterie** est d'environ 150 heures en mode PEAK (en fonctionnement continu) et 1000 heures en mode normal.

**A prendre en considération:** Ce manomètre est équipé d'une pile de type CR2430. Pour la remplacer, merci d'utiliser une pièce de monnaie adéquate pour ouvrir le compartiment renfermant la pile, ceci afin d'éviter tout dommage à l'appareil. Sortir la pile usagée et la recycler dans un point de collecte approprié. Insérer une nouvelle pile entre les 2 lames de contact, en prêtant attention à la polarité. Le pôle positif (+) doit être tourné vers le haut. Reviser le couvercle du compartiment de préférence à la main, sans outil.

#### Déroulement de la mesure en mode PEAK (5000 mesures/s)

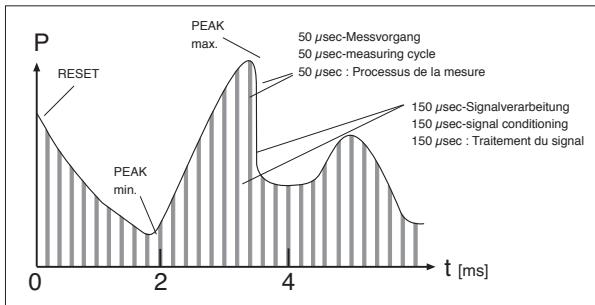

Bereich / Abgleich	Ranges / Calibration	Etendues de mesure / Calibration
Die ZERO-Funktion erlaubt es, einen beliebigen Druckwert als neue Nullpunktsreferenz festzulegen.	The ZERO-function allows to set any pressure value as a zero reference.	La fonction ZERO permet de définir un nouveau zéro à la pression appliquée.
Die Werkseinstellung des Druck-Nullpunktes für Bereiche $\leq 61$ bar absolut ist bei Vakuum (0 bar absolut). Für Relativdruckmessungen ist "ZERO SET" bei Umgebungsluftdruck zu aktivieren.	The factory setting of the pressure zero for the ranges $\leq 61$ bar absolute is at vacuum (0 bar absolute). For relative pressure measurements, activate "ZERO SET" at ambient pressure.	Le réglage usine du zéro pour les étendues de mesure $\leq 61$ bar absolu est effectué au vide (0 bar absolu). Pour les mesures de pression nécessitant une référence à la pression atmosphérique, activer "ZERO Set" à la pression atmosphérique.
Geräte > 61 bar absolut oder Geräte mit relativem Drucksensor (Bezeichnung auf Etikette: Range: rel) werden mit Umgebungsluftdruck als Nullpunktsreferenz abgeglichen.	Instruments > 61 bar absolute or instruments with a relative pressure sensor (label marked with: Range: rel) are calibrated with the zero at atmospheric pressure.	Pour les étendues de mesure > 61 bar absolu ou pour instruments avec un senseur de pression relative (étiquette marquée avec: Range: rel), le réglage usine du zéro est effectué à la pression atmosphérique.
Allgemeine Sicherheitshinweise	General Safety Instructions	Consignes de sécurité
Bitte beachten Sie bei Montage und Betrieb des digitalen Manometers die entsprechenden Sicherheitsvorschriften.	When installing and operating the digital manometer, attention should be paid to the corresponding safety regulations.	Lors du montage et de l'utilisation du manomètre numérique veiller à respecter les réglementations de sécurité.
Montieren Sie das digitale Manometer nur an Systeme, welche sich in drucklosem Zustand befinden. Bei Druckbereichen $\geq 61$ bar können die Druckanschlüsse produktionsbedingt Restmengen an Hydrauliköl aufweisen.	Only mount the digital manometer onto unpressurized systems.  On pressure ranges $\geq 61$ bar, the pressure connections could show residual hydraulic oil.	L'installation du manomètre numérique doit être effectuée sur des systèmes hors pression.  Pour des pressions $\geq 61$ bar, le raccord pression peut présenter des traces d'huile hydraulique d'étalonnage.
Bitte beachten Sie auch das zugehörige Datenblatt.	Please also note the corresponding data sheet.	Veuillez également consulter la fiche technique du manomètre.
Konformitätserklärung	Declaration of Conformity	Déclaration de Conformité
Die aktuelle Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter <a href="http://www.keller-druck.com">www.keller-druck.com</a>	The Declaration of Conformity to this product can be downloaded under <a href="http://www.keller-druck.com">www.keller-druck.com</a>	La déclaration de conformité pour ce produit peut être chargée sous <a href="http://www.keller-druck.com">www.keller-druck.com</a>

**Zubehör, Ersatzteile / Accessories, Spare Parts / Accessoires, Pièces Détachées**

• Battery Renata CR2430, Lithium 3,0 V	Order Number	557005.0001
• Gummischutzhülle / Protective rubber covering / Coque de protection en caoutchouc	Order Number	309030.0002
• Tragetasche / Carrying bag / Sacoche de transport	Order Number	309030.0003



<b>Konformitätserklärung</b>	<b>Declaration of Conformity</b>	<b>Déclaration de Conformité</b>
Für die folgenden Erzeugnisse...	Herewith we declare, that the following products...	Nous attestons que les produits...
<u>Digitales Manometer LEO 1</u>	<u>Digital Manometer LEO 1</u>	<u>Manomètres numériques LEO 1</u>
wird hiermit bestätigt, dass sie den Anforderungen folgender EU-Richtlinien entsprechen:	meet the basic requirements, which are established in the guidelines of the European Union:	répondent aux exigences prévues par les directives de la Union Européenne :
EMV-Richtlinie 2014/30/EU RoHS-Richtlinie 2011/65/EU	Directive EMC 2014/30/EU Directive RoHS 2011/65/EU	Directive CEM 2014/30/UE Directive RoHS 2011/65/UE
Das digitale Manometer LEO 1 wurde entsprechend den folgenden Normen geprüft:	As criteria, the following norms for this Manometer LEO 1 are applied:	Le manomètre LEO 1 répondent aux normes:

EN 61000-6-1:2007    EN 61000-6-2:2005    EN 61000-6-3:2011    EN 61000-6-4:2011  
 EN 61326-1:2013    EN 61326-2-3:2013

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller:    This declaration is given for the manufacturer:    La présente déclaration est fournie pour le fabricant :

KELLER AG für Druckmesstechnik, St. Gallerstrasse 119, CH-8404 Winterthur

abgegeben durch die    in full responsibility by    par :

KELLER GmbH, Schwarzwaldstrasse 17, DE-79798 Jestetten

Jestetten, 20. August / août 2018

Hannes W. Keller  
 Geschäftsführender Inhaber / Managing Owner / Président Directeur Général  
 mit rechtsgültiger Unterschrift / with legally effective signature / document autorisé à signer





**KELLER**

---

KELLER AG für Druckmesstechnik  
CH-8404 Winterthur  
↳ +41 52 235 25 25  
✉ info@keller-druck.com

KELLER Ges. für Druckmesstechnik mbH  
DE-79798 Jestetten  
↳ +49 7745 9214 0  
✉ eurocenter@keller-druck.com

Version | Edition  
08/2018  
↗ www.keller-druck.com